

Fasi di montaggio

Assembly steps

Tracciatura assi

Axes markings

La prima fase delle operazioni di montaggio consiste nella tracciatura degli assi. L'operazione consiste nel tracciare a pavimento i rettangoli di riferimento delle scaffalature monofronte e bifronte in funzione del layout di posizionamento.

The first part of the assembly consists of marking the axes.

The operation consists of marking the ground in rectangles in accordance to the layout of the various legs of the shelving.



1



2



3



4



5



6

Montaggio spalle

Abutment assembly

1- Montare la basetta utilizzando un martello in gomma.

1- Assemble the base using a rubber hammer.

2- Montare le piastre laterali utilizzando se necessario un martello in gomma.

2- Assemble the lateral plates using a rubber hammer if required.

3- Montare i traversini in corrispondenza della corretta altezza dei ripiani, utilizzando se necessario un martello in gomma.

3- Assemble the ledgers according to the height of the shelves, using a rubber hammer if necessary.

4- Inserire se prevista la basetta con rinforzo.

4- Insert reinforced base where required.

5- Fissare il rinforzo del montante con viti M5x20.

5- Attach the reinforcement for each vertical pole with M5x20 screws.

6- Eseguire il montaggio per il numero di spalle necessario.

6- Carry out the assembly for the required number of abutments.



7-7a- Verificare la verticalità, allineamento e orizzontalità facendo riferimento alle indicazioni riportate a fianco.

7-7a- *Check the vertical and horizontal alignment in accordance to the instructions shown on the right.*

Montaggio pannelli

Panel assembly

8- Posizionare i pannelli esercitando una lieve pressione.

8- *Do not use force when positioning the panels.*

9- È possibile utilizzare pannelli tipo TS per posizionare i separatori.

9- *It is possible to use type TS panels as vertical separators.*

Montaggio elementi ausiliari

Assembly of auxiliary parts

10-10a- Se necessario fissare le diagonali di controvento con viti M5x20.

10-10a- *If required, attach the diagonal wind-brace with M5x20 screws.*

11- Utilizzare se necessario il corrente di irrigidimento fissandolo con 4 viti M5x20 per ogni corrente.

11- *If required, attach the stiffening rib with M5x20 screws for each rib.*

12- Posizionare in sequenza i separatori verticali nelle apposite cave.

12- *Position the vertical separators in the correct order in the appropriate slots.*

13- Posizionare la spondina superiore.

13- *Position the small back panels.*

14- Inserire i fianchetti separatori.

14- *Insert the separating side panels*

15- Completare il montaggio con la spondina anteriore.

15- *Complete the assembly with the small front panels.*

16- Posizionare la parete di fondo.

16- *Insert the bottom wall.*

17- Posizionare le fiancate laterali.


17- *Position the side panels.*

VERTICALITÀ: $v < H/1000$
 v = fuori piombo in direzione longitudinale e trasversale
 H = altezza struttura
ALLINEAMENTO: $a = \pm 5$ mm
 a = scostamento massimo della struttura in direzione longitudinale e trasversale
ORIZZONTALITÀ: $o = \pm 5$ mm
 o = scostamento massimo dei piani dalla quota nominale rilevabile da progetto
Nota: per gli impianti le tolleranze vengono definite di volta in volta.

VERTICALITY: $v < H/1000$
 v = Longitudinal and side out-of perpendicularity
 H = Structure height
ALIGNMENT: $a = \pm 5$ mm
 a = Maximum structure drift lengthwise and sidewise.
HORIZONTALITY: $o = \pm 5$ mm
 o = maximum drift of flat parts, when compared with the original blueprint
Remarks:
Equipment tolerances are given case by case.



7

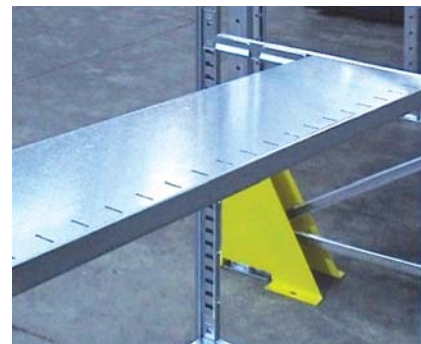

7a




8



9



10

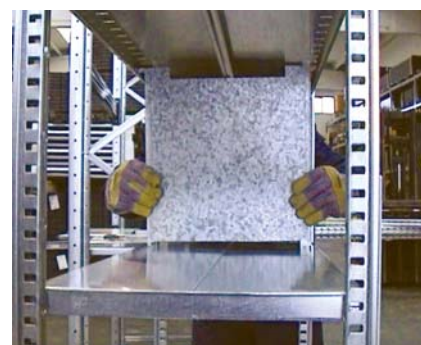

10a




11




12



13

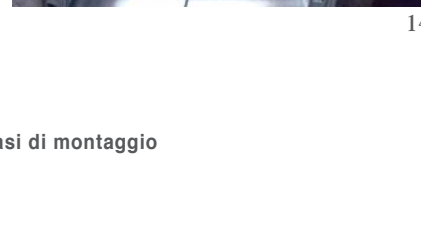

14

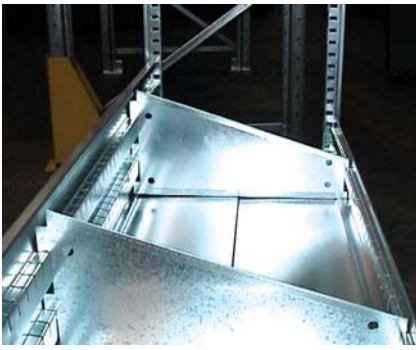

15



16

18- Completare il rivestimento.
18- Complete the lining.

19- È possibile posizionare il tubo reggiabito.
19- It is possible to install the clothes pole.

20- Fissare il supporto per il tubo reggiscaia con viti M5x20.
20- Attach the ladder support with M5x20 screws.




17



18

21- Posizionare il tubo reggiscaia.
21- Position the support pipe for the ladder.

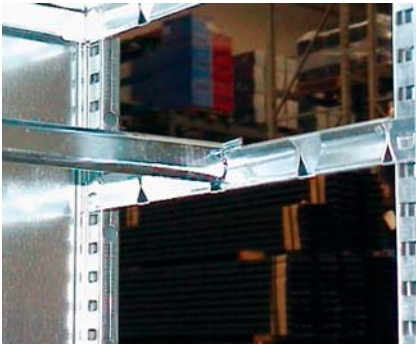

19



20



21